

# MA501 Software SW03

**Anzeige zweifarbig hinterleuchtet**

Zusatz zur Originalmontageanleitung

Deutsch


Seite 2

**Two-color backlit LCD display**

Additional to the Original Installation Instructions

English

page 19

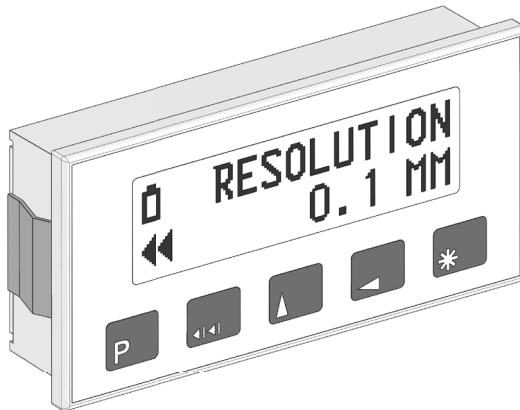

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Dokumentation</b>	3
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	3
<b>3</b>	<b>Tastenfunktionen</b>	3
3.1	Betriebsarten	3
<b>4</b>	<b>Displaybeschreibung</b>	4
<b>5</b>	<b>Programmiermodus</b>	5
<b>6</b>	<b>Parameterbeschreibung</b>	6
<b>7</b>	<b>Eingabemodus</b>	8
7.1	Resetfunktion (Rücksetzen auf Referenz- + Offsetwert)	8
7.2	Kettenmaßfunktion	8
<b>8</b>	<b>Referenzierung</b>	8
8.1	Manuelle Referenzierung	8
<b>9</b>	<b>Serielle Schnittstelle</b>	9
9.1	RS485 Protokoll (S3/00)	9
9.2	Befehlsliste des RS485-Protokolls	10
9.3	Beispiele für Parameter	13
<b>10</b>	<b>Anwendungsbeispiele</b>	16
10.1	Schleifenfahrt mit Einstellung "ROTATIVE"	16
10.2	Schleifenfahrt mit Einstellung "LINEAR"	17
<b>11</b>	<b>Anhang: Parameterliste</b>	18

## 1 Dokumentation

Es gelten weitere Dokumente, siehe Auflistung in der Originalmontageanleitung.

Diese Dokumente sind auch unter "<http://www.siko-global.com/p/ma501>" zu finden.

## 2 Sicherheitshinweise

Es gelten die Sicherheitshinweise der Originalmontageanleitung.

## 3 Tastenfunktionen

Die Tasten können je nach Betriebszustand weitere Funktionen besitzen (siehe Kapitel 5 und 7). Die Betätigung erfolgt einzeln oder gemeinsam (je zwei) und zeitabhängig.



- ① Programmier-taste
- ② Umschaltung zwischen absolutem Maß und Kettenmaß
- ③ Auswahltaste 'Wert'
- ④ Auswahltaste 'Stelle'
- ⑤ Speichertaste

Abb. 1: Tastenfunktionen

### 3.1 Betriebsarten

Es gibt zwei Betriebsarten:

1. Programmiermodus: Einmalige Einrichtung der Messanzeige auf die Anwendung. Anzeige rot hinterleuchtet.
2. Eingabemodus: Funktionen, die während der normalen Anwendung benötigt werden. Anzeige grün hinterleuchtet.

### 4 Displaybeschreibung

Die MA501 verfügt über ein DOT-Matrix-Display. Die Darstellung sowie die einzelnen Symbole werden im Folgenden erklärt. Das Display ist zustandsabhängig rot oder grün hinterleuchtet.

Einschalten



Hochladen




Anzeige im Normalmodus




Anzeige im Normalmodus 'Kettenmaß'




Sollwertanzeige

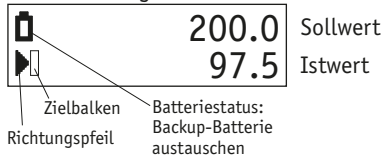


An Sollwert annähern

 

Istwert = Sollwert

 

Differenzwertanzeige

 


Beispiel: Sollwert = 200 mm


## 5 Programmiermodus

Die Anzeige wird ab Werk mit einer Standardeinstellung oder gemäß Bestellung ausgeliefert. Zur Änderung und Programmierung muss in den Programmiermodus geschaltet werden. Im Programmiermodus ist die Anzeige rot hinterleuchtet. Die Programmierung der Anzeige erfolgt üblicherweise nur einmal bei der ersten Inbetriebnahme und Einrichtung der Anzeige bzw. Anwendung. Sie können die Parameter jederzeit ändern oder kontrollieren. Die von Ihnen gewählten Werte werden nichtflüchtig gespeichert. Bezeichnung, Funktion und wählbare Werte finden Sie in der Tabelle in Kapitel 6.

### Eintritt in den Programmiermodus

Betätigen der Taste  für min. 4 s.



### Beenden des Programmiermodus

Keine Tastenbetätigung für min. 30 s, oder mit der Taste  bis zum Ende der Parameterliste weiterschalten.

### Weiterschalten der Parameter

Mittels Taste .

### Eingabe numerischer Werte

Bei numerischen Eingaben blinkt zunächst die kleinste Dekade. Durch Betätigen der Taste  kann der Zahlenwert der blinkenden Ziffer geändert werden. Mit der Taste  kann zur nächsten Ziffer weiterschaltet werden.

### Ändern der Parameter

Mit den Tasten .


### Übernehmen/Speichern der Änderung

Mit der Taste , die Anzeige zeigt kurzzeitig die Meldung "-STO-".

## 6 Parameterbeschreibung

Eine detaillierte Parameterliste mit allen Einstellparametern und der Möglichkeit spezifische Konfigurationen zu notieren, finden Sie in Kapitel 11.

Nach dem Eintritt in den Programmiermodus (siehe Kapitel 5) können die nachfolgend beschriebenen Parameter konfiguriert werden.


Anzeige "Auswahl"	Bezeichnung / Beschreibung
<b>ADDRESS</b>	Geräteadresse Wertebereich: 00 ... 31
<b>BAUDRATE</b>	Baudrate Wertebereich: 4800, 9600, 19200
<b>VIEW</b>	Kontrastverstellung des Displays mit den Tasten  und  .
<b>ABS ON</b>	Aktivieren der Sterntaste für Referenzierung. ON: Referenzierung mit der  - Taste möglich. OFF: Referenzierung mit der  - Taste nicht möglich.
<b>FACTOR</b>	Faktoreingabe: Wertberechnung des skalierten Faktors. Wertebereich: 000.0001 ... 999.9999
<b>RESOLUTION</b>	Auflösung der Anzeige Wertebereich: 0.01 mm; 0.05 mm; 0.1 mm; 0.5 mm; 1 mm; 0.001 inch; 0.005 inch; 0.01 inch; 0.01°; 0.05°; 0.1°
<b>REF</b>	Referenzwert: Wert auf den die Anzeige beim Rücksetzen gesetzt wird. Wertebereich: -99999.99 ... +99999.99 (Eingabe in 1/100 mm)
<b>OFFS</b>	Offsetwert: Wert um den der Anzeigewert korrigiert wird (Werkzeugkorrektur). Wertebereich: -99999.99 ... +99999.99 (Eingabe in 1/100 mm)
<b>DIR</b>	Zählrichtung Wertebereich: UP, DOWN

**Anzeige**  
"Auswahl"

**Bezeichnung / Beschreibung**

**FUNCTION**

Auswahl der Messart: linear oder rotativ.  
**LINEAR:** Bei dieser Einstellung kann von beiden Seiten der Sollwert angefahren werden. D. h., wenn der RANGE-Wert überfahren worden ist, kann sofort in die entgegen gesetzte Richtung verfahren werden.  
**ROTATIVE:** Diese Funktion ist für rotative Messanordnungen (mit Verwendung eines Magnetrings MR500) gedacht, bei der eine Schleifenfahrt durchgeführt werden muss, um ein Spindelspiel zu kompensieren. Die Funktion definiert die Richtung aus der der Zielwert angefahren, und um wieviel er überfahren werden muss, sollte dieser über den Gültigkeitsbereich hinausgefahren sein. Um eine Kompensation des Spindelspiels zu erreichen, muss der Sollwert immer von der gleichen Seite angefahren werden (= Schleifenfahrt). Die Richtung und der Betrag wird durch den Parameter 'LOOP' definiert.

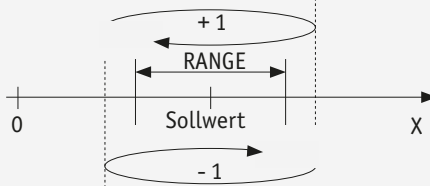

**INPOSITION**

Definiert den Regelbereich (= Bereich wie lange der ausgefüllte Balken angezeigt wird)  
 Wertebereich: 0.01 mm ... 99.99 mm

**RANGE**

Definiert den Bereich der Zielnähe (= Anzeige der Richtungspfeile und des Balkens)  
 Wertebereich: 0.01 mm ... 99.99 mm

**LOOP**

Definiert die über-Schleifenfahrt (= Wert der überfahren werden muss, um das Spiel der Spindel auszugleichen)  
 -: von unten anfahren  
 +: von oben anfahren  
 Wertebereich: 0.01 mm ... 99.99 mm

**SCOPE**

Anzeige des Schleifenfahrt-Orientierungszeichen (Pfeil-anzeige und Balkenanzeige)  
 Wertebereich: ON, OFF

**BATTERY**

Batterieüberwachung: Meldung der Messanzeige, ob eine Backup-Batterie angeschlossen ist. Bei jeder Abfrage des Masters wird der Batteriestatus im Protokoll übertragen. Batteriesymbol wird angezeigt, wenn Batterie gewechselt werden muss.  
 Wertebereich: ON, OFF


## 7 Eingabemodus

Im Eingabemodus ist die Anzeige grün hinterleuchtet.

### 7.1 Resetfunktion (Rücksetzen auf Referenz- + Offsetwert)

#### ACHTUNG





Voraussetzung: Im Programmiermodus muss der Menüpunkt Freigabe Rücksetzfunktion (ABS ON) mit Zustand "ON" programmiert sein und die Anzeige befindet sich nicht im Programmiermodus.

- Betätigung der  - Taste setzt die Anzeige auf den Referenz- + Offsetwert zurück.

### 7.2 Kettenmaßfunktion

#### ACHTUNG

Voraussetzung: Die Anzeige befindet sich im Normalmodus und nicht im Programmiermodus.

- Betätigung der  - Taste schaltet die Anzeige auf das Kettenmaß.
- Die Anzeige wird auf Null gesetzt und auf dem Display erscheint unten links . Rechtsbündig wird beim Verfahren des Sensors (oder Drehen des Magnetrings) der Wert im Kettenmaßmodus angezeigt.
- Nochmaliges Betätigen der  - Taste schaltet die Kettenmaßfunktion aus, das Absolutmaß wird wieder angezeigt.
- Während des Kettenmaßbetriebs kann die Anzeige durch Betätigen der  - Taste ebenfalls auf Null gesetzt werden. Das Absolutmaß im Hintergrund wird dadurch nicht verändert.

## 8 Referenzierung

Eine Referenzierung der Anzeige ist generell erforderlich:

- Bei der Inbetriebnahme des Messsystems.
- Nach stromloser Verstellung der Messeinheit (wenn keine Backup-Versorgung angeschlossen ist).

Bei der Referenzierung wird der programmierte Referenzwert (+ Offsetwert) zur Anzeige gebracht. Somit kann die Messanzeige genullt werden sofern der Referenzwert und Offsetwert 0 betragen.

### 8.1 Manuelle Referenzierung

Manuelle Referenzierung erfolgt durch:

- Betätigung der  - Taste. Hierzu muss Menüpunkt, Freigabe der Rücksetzfunktion ABS ON mit Zustand ON programmiert sein.



## 9 Serielle Schnittstelle

(nur bei Option Schnittstelle!)

Über die serielle Schnittstelle (busfähiges Protokoll) der MA501 besteht die Möglichkeit, Daten mit einem PC oder einer SPS (Master) auszutauschen.

### 9.1 RS485 Protokoll (S3/00)

#### Kommunikation RS485

Über die Schnittstelle RS485 überträgt die Messanzeige verschiedene Befehle und Offsetwerte. Die Datenübertragung erfolgt über einen Bytestream von insgesamt 20 Bytes. Das Frame wird eröffnet mit "STX", das letzte Zeichen ist "ETX". Die Übertragung eines Wertes ist immer 10-stellig, ohne Komma. Die Messanzeige quittiert mit dem selben Bytestream. Enthält die Antwort der Messanzeige einen gültigen Wert, wird dieser an die Stellen von Byte #7...17 (inklusive Vorzeichen) eingesetzt.

#### Der Anzeigenwert wird wie folgt ermittelt:

(1) Anzeigewert = Position (= 1/100 mm)/Faktor + Offsetwert + Referenzwert

#### Schnittstellendaten

Es sind Baudraten von 4800, 9600 und 19200 möglich, die im Parametermenü eingestellt werden können.

Für die Standardübertragung wird verwendet:

- 9600 Baud
- 8 Datenbit
- 1 Stoppbit
- Übertragung ASCII-Zeichen

#### Übertragungsfehler

Bei Übertragungsfehlern, d. h. wenn nicht alle Zeichen empfangen wurden oder die Checksumme falsch ist, stellt die Messanzeige die Empfangsparameter auf 'Null' und gibt somit keine Antwort. In diesem Fall erfolgt keine Quittierung seitens der Messanzeige.

## Werteübertragung

Die Daten werden als skalierten Wert in 1/100 mm (siehe 1) übertragen. Die Übertragung der Schleifenfahrt- Parameter ist bei Linearmessung (mm, inch) immer in 1/100 mm.

## 9.2 Befehlsliste des RS485-Protokolls

Byte #	zul. Werte	Beschreibung (Beispiel)
1	Start of text	STX; Zeichen für Start of text (0x02 hex).
2	0 ... 3	Geräteadresse 10er Stelle, definiert welche Messanzeige im Bubetrieb angesprochen wird ('1' 0x31).
3	0 ... 9	Geräteadresse 1er Stelle, definiert welche Messanzeige im Bubetrieb angesprochen wird ('5' 0x35).
4	X; Y	X oder Y definiert, welche Messachse angesprochen wird ('X' 0x58). "X" - Achse 1 "Y" - Achse 2 (optional)
5	R; W	Read/Write ('R' 0x52; 'W' 0x57) "R" - Messanzeige sendet Daten an den Master. "W" - Master sendet Daten an die Messanzeige.
6	U; D; C; I; M; E; P; Z	"U" - Sollwert übertragen, Master sendet der Messanzeige den Sollwert ('U' 0x55). "D" - Differenzanzeige, zeigt den Differenzwert von Soll- zu Istwert an ('D' 0x44). "C" - Displaywert umschalten auf Ist-Anzeige, schaltet die Messanzeige auf Normalmodus (einzeilige Messwertanzeige) ('C' 0x43). "I" - Ist-Wert lesen, Messanzeige sendet als Antwort den angezeigten Wert auf dem Display in 1/100 mm ('I' 0x49).

Beispiel: dargestellter Wert auf Anzeige ist "-15.35".


Die Messanzeige antwortet:

Vorzeichen (Byte#7)	Daten (Byte#8 - #17)
"-" (0x2D)	"0" (0x30), "0", "0", "0", "0", "0", "0", "1" (0x31), "5" (0x35), "3" (0x33), "5" (0x35)

Beispiel: dargestellter Wert auf Anzeige ist "-15.3".

Die Messanzeige antwortet:

Vorzeichen (Byte#7)	Daten (Byte#8 - #17)
"-" (0x2D)	"0" (0x30), "0", "0", "0", "0", "0", "0", "1" (0x35), "5" (0x33), "3" (0x35)

Byte #	zul. Werte	Beschreibung (Beispiel)
		"M" - Counterwert-Übergabe ('M' 0x4D); der Anzeigewert setzt sich zusammen aus: Displayanzeigewert = [Impulse (1/100 mm)/Faktor] + Referenzwert + Offsetwert. Der Wert 'Impulse/Faktor' wird Counter-Wert genannt und kann mit 'read' ausgelesen werden. "E" - Save EEPROM ('E' 0x45); speichert den gesamten Parametersatz im internen EEPROM. "P" - Parameterübergabe ('P' 0x50); 'P' und Read/Write 'W': Master sendet an Messanzeige; 'P' und Read/Write 'R': Master liest die Daten der Messanzeige aus. Die Parameter werden im RAM übernommen. Um die Parameter im EEPROM zu speichern, Befehl 'Save EEPROM' senden. "Z" - Reset ('Z' 0x5A); referenzieren der Messanzeige. Dies hat die gleiche Funktion wie die  -Taste wenn 'Abs_on' auf "on".
7	-; +	Vorzeichen ('-' 0x2D; '+' 0x2B) "-" - negativer Wert "+" - positiver Wert
8	0 ... 9	Daten (MSB) ('0' 0x30)
9	0 ... 9	Daten ('1' 0x31)
10	0 ... 9	Daten ('2' 0x32)
11	0 ... 9	Daten ('3' 0x33)
12	0 ... 9	Daten ('4' 0x34)
13	0 ... 9	Daten ('5' 0x35)
14	0 ... 9	Daten ('6' 0x36)
15	0 ... 9	Daten ('7' 0x37)
16	0 ... 9	Daten ('8' 0x38)
17	0 ... 9	Daten (LSB) ('9' 0x39)
18		Statusbyte
19	Cyclic Redundancy Check	CRC
20	End of text	ETX (0x03 hex)

### Statusbyte (Byte #18)

Bei jeder Übertragung wird zusätzlich ein Statusbyte übertragen. Dieses gibt Auskunft über Sensor, EEPROM-Parameter, Batteriespannung und ob die Schleifenfahrt abgeschlossen ist.

Das Bit# 7 ist immer "1" damit niemals das Bitmuster STX oder ETX auftritt!

Bit 7	immer	1
Bit 6	leer	0
Bit 5	leer	0
Bit 4	Battery changed	0-Battery not changed;1-Battery changed
Bit 3	Sensorerror	0-Sensor ok; 1-Sensor ERROR
Bit 2	Parameter	0-Parameter ok; 1-Parameter ERROR
Bit 1	Batterie	0-Batterie ok; 1-Batterie ERROR
Bit 0	InPosition	0-Position ok; 1-Position nicht ok

Battery changed:	Flag zeigt an, ob während der Batteriepufferung eine Spannungsunterbrechung stattgefunden hat. Das Bit wird auf 0 gesetzt, wenn über die Schnittstelle der Befehl "Z" (Reset) ausgeführt wird.
Sensor Error:	Flag zeigt an, ob der Sensor auf dem Magnetband/Magnetring ist.
Parameter:	Flag zeigt an, ob EEPROM Checksumme ok ist.
Batterie:	Flag zeigt an, ob Batteriespannungspegel zu klein ist.
InPosition:	Flag zeigt an, ob Schleifenfahrt abgeschlossen ist, Istposition = Sollwert.

### Checksumme Exklusiv-ODER XOR (Byte #19)

Checksumme nach Verknüpfungs-Verfahren Byte-XOR aus den Byte# 2 bis 18 berechnen.

$$CRC_{n+1} = CRC_n \text{ XOR Byte}_{\#2+n}$$

Um das Protokoll transparent zu setzen, wird Bit #7 immer "1" gesetzt.

Beispielcode in Programmier-Hochsprache C:

```
static char checksum(void)
{
// Variables
char      crc;
int       i;
// CRC Startwert = 0
crc = 0;
// Byte#2 bis 18 aus Protokoll XOR verknüpfen.
//Byte#2-cmd_array[1]...Byte#18-cmd_array[17]
for (i = 1; i <= 17; i++) {
// XOR Verknüpfung
    crc = crc ^ cmd_array[i];
}
// Protokoll transparent
return crc | 0x80;
}
```

### 9.3 Beispiele für Parameter

(Im Folgenden gilt: MA = Messanzeige)

Stream Daten [09 ... 00] (ASCII Zeichen):

D[9]	D[8]	D[7]	D[6]	D[5]	D[4]	D[3]	D[2]	D[1]	D[0]
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Parameter #01 ADDRESS      MA Slave Adresse 01 ... (Default)

0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #01 ADDRESS      MA Slave Adresse 02 ...

0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #01 ADDRESS      MA Slave Adresse 31 ...

0	1	0	0	0	0	0	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #02 BAUDRATE      MA Baudrate 9600 ... (Default)

0	2	0	0	0	0	9	6	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #02 BAUDRATE      MA Baudrate 4800 ...

0	2	0	0	0	0	4	8	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #02 BAUDRATE      MA Baudrate 19200 ...

0	2	0	0	0	1	9	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #03 VIEW            MA Display Kontrast 32 ... (Default)

0	3	0	0	0	0	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #03 VIEW            MA Display Kontrast 64 ... (max.)

0	3	0	0	0	0	0	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #03 VIEW            MA Display Kontrast 0 ... (min.)

0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #04 FACTOR        MA Faktor 35.0000 ... (Default)

0	4	0	0	3	5	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #04 FACTOR        MA Faktor 999.9999 ... (max.)

0	4	0	0	9	9	9	9	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #04 FACTOR MA Faktor 000.0001 ... (min.)

0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA Auflösung Display ... MM 0.01

0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA Auflösung Display ... MM 0.05

0	5	0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA Auflösung Display ... MM 0.1 (Default)

0	5	0	0	0	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA Auflösung Display ... MM 0.5

0	5	0	0	0	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA Auflösung Display ... MM 1

0	5	0	0	0	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA Auflösung Display ... INCH 0.001

0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA Auflösung Display ... INCH 0.005

0	5	0	0	0	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA Auflösung Display ... INCH 0.01

0	5	0	0	0	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA Auflösung Display ... DEG 0.01

0	5	0	0	0	0	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA Auflösung Display ... DEG 0.05

0	5	0	0	0	0	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA Auflösung Display ... DEG 0.1

0	5	0	0	0	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #06 OFFS Offsetwert 20.0 mm (Eingabe in 1/100 mm)

0	6	0	0	0	0	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #07 REF Referenzwert 100.0 mm (Eingabe in 1/100 mm)

0	7	0	0	0	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #08 DIR MA Zählrichtung up ... (Default)

0	8	0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #08 DIR MA Zählrichtung down ...

0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Werte für Schleifenfahrt-Übertragung in 1/100 mm

Parameter #09 4\_Abs Stern Taste 4 sek. drücken ... off (Default)

0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #09 4\_Abs Stern Taste 4 sek. drücken ... on

0	9	0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #10 FUNCTION Linear (Default)

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #10 FUNCTION Rotativ

1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #11 INPOSITION MA Regelbereich +/- ... 0.05

1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #12 RANGE MA Schleifenbereich ... 0.20

1	2	0	0	0	0	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #13 LOOP MA Überschleifenwert ... -1.00

1	3	0	0	0	0	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #14 SCOPE MA Schleifenfahrtorientierungs... ON (Default)

1	4	0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #14 SCOPE MA Schleifenfahrtorientierungszeichen ... OFF

1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #15 BATTERY MA Batterie angeschlossen ... ja (Default)

1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #15 BATTERY MA Batterie angeschlossen ... nein

1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mit dem Parameter BATTERY wird der Messanzeige mitgeteilt, ob eine Backup-Batterie angeschlossen ist oder nicht. Ist BATTERY 0 so wird auch die Batterie-Überwachung nicht angezeigt (dies gilt sowohl für Statusbyte als auch für das Display). Wenn der Batterie-Pegel noch hoch genug ist, befindet sich der Zustand des Flags immer auf "1".

## 10 Anwendungsbeispiele


 

Bei Schleifenfahrt ist die Anzeige rot hinterleuchtet. Bei Erreichen der vorgegebenen Position, Istwert = Sollwert, wechselt die Beleuchtung auf grün.

### 10.1 Schleifenfahrt mit Einstellung "ROTATIVE"

 
 
Voraussetzung: Parameter 'FUNCTION' auf 'ROTATIVE' eingestellt.

Bsp. Einstellungen:


Sollwertanzeige  
 Sollwert : 20.0 mm  
 FACTOR : 001.0000  
 RESOLUTION : 0.1 MM  
 DIR : DOWN  
 FUNCTION : ROTATIVE  
 INPOSITION : 00.20  
 RANGE : 00.60  
 LOOP : +01.00  
 SCOPE : ON  
 BATTERY : OFF

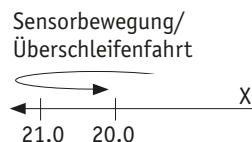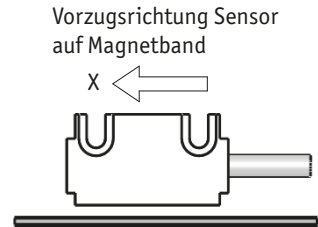





Istwert = Sollwert

 

### 10.2 Schleifenfahrt mit Einstellung "LINEAR"

 
 
 

Voraussetzung: Parameter 'FUNCTION' auf 'LINEAR' eingestellt.

Bsp. Einstellungen:

Sollwertanzeige




Sollwert : 20.0 mm  
 FACTOR : 001.0000  
 RESOLUTION : 0.1 MM  
 DIR : DOWN  
 FUNCTION : LINEAR  
 INPOSITION : 00.20  
 RANGE : 00.60  
 LOOP : +01.00  
 SCOPE : ON  
 BATTERY : OFF

Vorzugsrichtung Sensor auf Magnetband

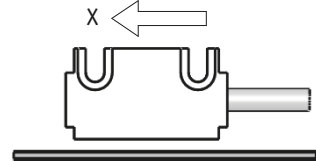



Istwert = Sollwert

   

## 11 Anhang: Parameterliste

Anzeige	Bezeichnung / Wertebereich	Grundeinstellung	eigene Einstellung
ADDRESS	Geräteadresse: 00 ... 31	00	
BAUDRATE	Baudrate: 4800, 9600, 19200	9600	
VIEW	Kontrastverstellung		
ABS ON	Stern-Taste für Referenzierung: ON, OFF	ON	
FACTOR	Faktoreingabe: 000.0001 ... 999.9999	001.0000	
RESOLUTION	Auflösung: 0.01 MM; 0.05 MM; 0.1 MM; 0.5 MM; 1 MM; 0.001 IN; 0.005 IN; 0.01 IN; 0.01 DEG; 0.05 DEG; 0.1 DEG	0.1 MM	
REF	Referenzwert: -99999.99 .. +99999.99	00000.00	
OFFS	Offsetwert: -99999.99 .. +99999.99	00000.00	
DIR	Zählrichtung: UP, DOWN	DOWN	
FUNCTION	Messart: LINEAR, ROTATIVE	LINEAR	
INPOSITION	Regelbereich: 0.01 ... 99.99	00.20	
RANGE	Zielnähe: 0.01 ... 99.99	00.30	
LOOP	Schleifenfahrt: 0.01 ... 99.99	+01.00	
SCOPE	Schleifenfahrt-Orientierungszeichen: ON, OFF	ON	
BATTERY	Batterieüberwachung: ON, OFF	ON	

## Table of contents

<b>1</b>	<b>Documentation</b>	<b>20</b>
<b>2</b>	<b>Safety information</b>	<b>20</b>
<b>3</b>	<b>Key functions</b>	<b>20</b>
3.1	Operating modes	20
<b>4</b>	<b>Display description</b>	<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Programming mode</b>	<b>22</b>
<b>6</b>	<b>Parameter description</b>	<b>23</b>
<b>7</b>	<b>Input mode</b>	<b>25</b>
7.1	Reset function via keyboard	25
7.2	Incremental measurement	25
<b>8</b>	<b>Referencing</b>	<b>25</b>
8.1	Manual referencing	25
<b>9</b>	<b>Serial Interface</b>	<b>26</b>
9.1	RS485 protocol (S3/00)	26
9.2	List of commands RS485 protocol	27
9.3	Examples for parameters	30
<b>10</b>	<b>Examples of use</b>	<b>33</b>
10.1	Loop travel with "ROTATIVE" setting	33
10.2	Loop travel with "LINEAR" setting	34
<b>11</b>	<b>Appendix: Parameter list</b>	<b>35</b>

## 1 Documentation

There are further relevant documents - see list in original installation instruction.

These documents can also be downloaded at "<http://www.siko-global.com/p/ma501>".

## 2 Safety information

Safety information of original installation instruction apply.

## 3 Key functions

Depending on the operating mode the keys may have additional functions (see chapter 5 and 7). The keys are pressed singly or in pairs (two together).

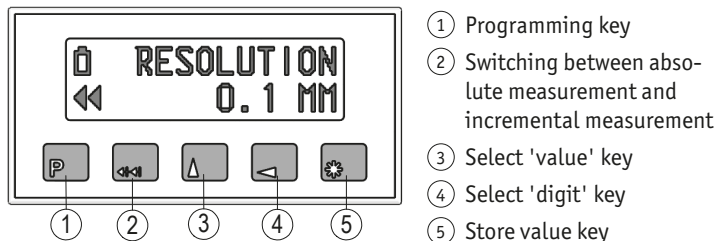


Fig. 1: Key functions

### 3.1 Operating modes

There are two operating modes:

1. Programming mode: One-time adjustment of the electronic display to the application. Display is backlit red.
2. Input mode: Functions required during normal operation. Display is backlit green.

### 4 Display description

The MA501 has a DOT matrix display. The display and the individual symbols will be explained below. The display is backlit red or green depending on the state.

Switching on



Upload




Display in the normal mode




Display in the normal mode 'incremental measurement'




Display of target value

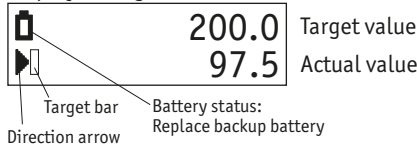


Approximate to target value

 

Actual value = target value

 

Display of difference value

 

Example: target value = 200 mm


## 5 Programming mode

Ex works, the display is delivered with standard settings or customized. Switch over to the programming mode if you want to change the settings and reprogram the device. The display is backlit red in programming mode. Normally, programming is only necessary at initial commissioning and set-up of the display or application, respectively. You can change or check the parameters at any time. The values you selected are stored non-volatily. For designation, function and selectable values refer to the table in chapter 6.

### To enter into programming mode

Press key  for at least 4 s.



### To leave programming mode

No key actuation for at least 30 s, or press key  until the end of the parameter list is reached.


### To scroll parameter information

Press key .


### Input of numerical values

With the input of numerical values the smallest decade is the first to blink. By actuating the  key, the numerical value of the blinking digit can be changed. The  key serves for advancing to the next digit.

### To change parameters

Press keys .





### To store modified parameters

Press key , then message "-STO-" will be briefly displayed.

## 6 Parameter description

For a detailed parameter list containing all parameters that can be set and the possibility to note down specific configurations refer to chapter 11.

After entering into the programming mode (see chapter 5) the parameters described below can be configured.


Display "choice"	Designation / description
<b>ADDRESS</b>	Unit address Value range: 00 ... 31
<b>BAUDRATE</b>	Baudrate Value range: 4800, 9600, 19200
<b>VIEW</b>	Contrast adjustment of the display via  and  keys.
<b>ABS ON</b>	Activation of the star key for referencing. ON: referencing via  - key enabled. OFF: referencing via  - key disabled.
<b>FACTOR</b>	Factor input: value calculation of the scaled factor. Value range: 000.0001 ... 999.9999
<b>RESOLUTION</b>	Resolution of the display Value range: 0.01 mm; 0.05 mm; 0.1 mm; 0.5 mm; 1 mm; 0.001 inch; 0.005 inch; 0.01 inch; 0.01°; 0.05°; 0.1°
<b>REF</b>	Reference value: Value which the display is set to when resetting. Value range: -99999.99 ... +99999.99 (input in 1/100 mm)
<b>OFFS</b>	Offset value: value by which the display value is corrected (tool correction). Value range: -99999.99 ... +99999.99 (input in 1/100 mm)
<b>DIR</b>	Counting direction Value range: UP, DOWN

Display  
"choice"

### Designation / description

#### FUNCTION

Selection of measurement type: linear or rotative.  
**LINEAR:** with this setting, travel to the target value is enabled from both sides; i.e., if the RANGE value was exceeded, traveling to the opposite direction is immediately possible.  
**ROTARY:** This function is intended for rotary measuring arrangements (using a magnetic ring MR500), where loop travel must be conducted to compensate spindle play. The function defines the direction from which the target value is driven to and the value by which it must be exceeded if travel was beyond the range of validity. To attain compensation of spindle play, the target value must be traveled to always from the same side (= Loop travel). The direction and the value are defined by the 'LOOP' parameter.

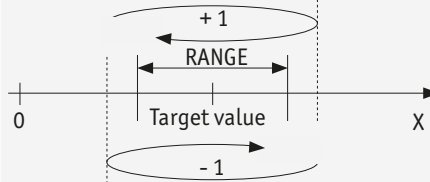

#### INPOSITION

Defines the control range (= range of how long the filled bar is displayed)

Value range: 0.01 mm ... 99.99 mm

#### RANGE

Defines the range of target proximity (= display of the arrows and the bar)

Value range: 0.01 mm ... 99.99 mm

#### LOOP

Defines the excess loop travel (= value that must be exceeded to compensate spindle play)

-: travel from below

+: travel from above

Value range: 0.01 mm ... 99.99 mm

#### SCOPE

Display of the loop travel orientation sign (display of arrow and bar)

Value range: ON, OFF

#### BATTERY

Battery monitoring: indication by the electronic display, whether a backup battery is connected. The battery status is transferred in the protocol with every query by the master. The battery symbol is displayed when the battery should be replaced.

Value range: ON, OFF



## 7 Input mode

The display is backlit green in Input mode.

### 7.1 Reset function via keyboard

#### NOTICE





Precondition: Parameter 'Reset enable' (ABS ON) in programming mode must be programmed to "ON" and the display is not in programming mode

- Press key  to reset the display to the reference + offset value.

### 7.2 Incremental measurement

#### NOTICE

Precondition: The display is in the normal mode, not in the programming mode.

- Pressing the  key switches the display to incremental measurement.
- The display is zeroed and the  appears bottom left. When the sensor travels (or the magnetic ring rotates) the value in the incremental measurement mode is displayed right-aligned.
- Switching off by pressing the  key once more. The absolute measuring value is displayed again.
- While in the incremental measurement mode the display can also be set to zero by pressing key . This does not change the absolute measurement in the background.

## 8 Referencing


The display must always be referenced:

- Before the first use of the measuring system.
- In case of a displacement during power failure (if no backup supply is connected).

During reference the counter is set to the programmed reference value (+ offset value). Thus, the electronic display can be zeroed if both reference and offset values are 0.

### 8.1 Manual referencing

Manual referencing is enabled:

- By pressing key . Therefore menu point 'Release of reset function' ABS ON must be programmed to ON.

## 9 Serial Interface

(only for interface option!)

Data can be exchanged with a PC or SPS (Master) via the serial interface (bus-compatible protocol) of the MA501.

### 9.1 RS485 protocol (S3/00)

#### Communication RS485

The electronic display transfers various commands and offset values via the RS485 interface. The data is transferred via a byte stream consisting of a total of 20 bytes. The frame is initiated with "STX", the last characters are "ETX". The value transfer is always 10-digit, without a comma. The electronic display acknowledges by using the same byte stream. If the response of the electronic display contains a valid value, this value is entered on the positions of byte #7...17 (including arithmetical sign).

#### This display value is determined as follows:

(1) Display value = position (= 1/100 mm)/factor + offset value + reference value

#### Interface data

Baud rates of 4800, 9600 and 19200 are available, which can be set in the parameter menu.

Settings for standard transfer:

- 9600 baud
- 8 data bit
- 1 stop bit
- Transfer of ASCII characters

#### Transfer errors

In the case of transfer errors, e.g., if not all characters have been received or the checksum is wrong, the electronic display sets the receive parameters to 'Zero' and, therefore, does not respond. There is no acknowledgement by the electronic display in this case.

#### Value transfer

The data is transferred as scaled values in 1/100 mm (see 1). Transfer of loop travel parameters is always in 1/100 mm for linear measurement (mm, inch).

## 9.2 List of commands RS485 protocol

Byte #	perm. values	Description (example)
1	Start of text	STX; sign for Start of text (0x02 hex).
2	0 ... 3	Device address decimal place, defines, which electronic display is addressed in bus operation ('1' 0x31).
3	0 ... 9	Device address right-hand position, defines, which electronic display is addressed in bus operation ('5' 0x35).
4	X; Y	X or Y defines, which measuring axis is addressed ('X' 0x58). "X" - axis 1 "Y" - axis 2 (optional)
5	R; W	Read/Write ('R' 0x52; 'W' 0x57) "R" - electronic display sends data to the master. "W" - master sends data to the electronic display.
6	U; D; C; I; M; E; P; Z	"U" - transfer target value, master sends the target value to the electronic display ('U' 0x55) "D" - Difference display, shows the difference between target and actual values ('D' 0x44) "C" - switch display value to display of actual value, switches electronic display to normal mode (single-line display of measured value) ('C' 0x43) "I" - read actual value, electronic display sends the displayed value in 1/100 mm as the response ('I' 0x49).

Example: value displayed is "-15.35".


The electronic display responds:

Arithm. sign(byte#7)	Data (byte#8 - #17)
"-" (0x2D)	"0" (0x30), "0", "0", "0", "0", "0", "0", "1" (0x31), "5" (0x35), "3" (0x33), "5" (0x35)

Example: value displayed is "-15.3".

The electronic display responds:

Arithm. sign(byte#7)	Data (byte#8 - #17)
"-" (0x2D)	"0" (0x30), "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "1" (0x35), "5" (0x33), "3" (0x35)

Byte #	perm. values	Description (example)
		<p>"M" - counter-value transfer ('M' 0x4D); the display value is composed of: displayed value = [pulses (1/100mm)/factor] + reference value + offset value. The value 'pulses/factor' is called counter value and can be read out via 'read'.</p> <p>"E" - Save EEPROM ('E' 0x45); saves the total parameter set in the internal EEPROM.</p> <p>"P" - Parameter transfer ('P' 0x50); 'P' and read/write 'W': master sends to electronic display; 'P' and read/write 'R': master reads out the data from the electronic display. The parameters are taken over in the RAM. To save the parameters in the EEPROM send the 'Save EEPROM' command.</p> <p>"Z" - Reset ('Z' 0x5A); referencing of the electronic display. This has the same function as the  key, if 'Abs_on' is "on".</p>
7	-; +	<p>Arithmetic sign ('-' 0x2D; '+' 0x2B)</p> <p>"-" - negative value</p> <p>"+" - positive value</p>
8	0 ... 9	Data (MSB) ('0' 0x30)
9	0 ... 9	Data ('1' 0x31)
10	0 ... 9	Data ('2' 0x32)
11	0 ... 9	Data ('3' 0x33)
12	0 ... 9	Data ('4' 0x34)
13	0 ... 9	Data ('5' 0x35)
14	0 ... 9	Data ('6' 0x36)
15	0 ... 9	Data ('7' 0x37)
16	0 ... 9	Data ('8' 0x38)
17	0 ... 9	Data (LSB) ('9' 0x39)
18		Status byte
19	Cyclic Redundancy Check	CRC
20	End of text	ETX (0x03 hex)

### Status byte (byte #18)

A status byte is additionally transferred with every transfer. This byte informs about sensor, EEPROM, battery voltage and whether loop travel has been completed.

The bit# 7 is always "1" to prevent bit pattern STX or ETX from occurring!

Bit 7	always	1
Bit 6	empty	0
Bit 5	empty	0
Bit 4	Battery changed	0-Battery not changed;1-Battery changed
Bit 3	Sensorerror	0-Sensor ok; 1-Sensor ERROR
Bit 2	Parameter	0-Parameter ok; 1-Parameter ERROR
Bit 1	Batterie	0-Battery ok; 1-Battery ERROR
Bit 0	InPosition	0-Position ok; 1-Position not ok

Battery changed:	Flag indicates whether voltage interruption occurred during battery buffering. Bit is set to 0 when command "Z" (reset) is executed via interface.
Sensor Error:	Flag indicates whether the sensor is on the magnetic strip/magnetic ring.
Parameter:	Flag indicates whether the EEPROM check-sum is ok.
Battery:	Flag indicates whether battery voltage level is too low.
InPosition:	Flag indicates whether loop travel has been completed, actual position = target value.

### Checksum exclusive-OR XOR (byte #19)

Calculate checksum acc. to linkage method byte-XOR from bytes# 2 to 18.

$$CRC_{n+1} = CRC_n \text{ XOR } \text{byte}\#2+n$$

To set the protocol transparent, bit #7 is always set to "1".

Example of code in programming language C:

```
static char checksum(void)
{
// Variables
char      crc;
int       i;
// CRC start value = 0
crc = 0;
// Byte#2 to 18 link from XOR protocol.
//Byte#2-cmd_array[1]....Byte#18-cmd_array[17]
for (i = 1; i <= 17; i++) {
// XOR linkage
  crc = crc ^ cmd_array[i];
}
// transparent protocol
return crc | 0x80;
}
```

## 9.3 Examples for parameters

(Below, MA = Electronic display)

Stream data [09 ... 00] (ASCII sign):

D[9]	D[8]	D[7]	D[6]	D[5]	D[4]	D[3]	D[2]	D[1]	D[0]
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Parameter #01 ADDRESS      MA slave address 01 ... (default)

0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #01 ADDRESS      MA slave address 02 ...

0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #01 ADDRESS      MA slave address 31 ...

0	1	0	0	0	0	0	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #02 BAUDRATE      MA baud rate 9600 ... (default)

0	2	0	0	0	0	9	6	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #02 BAUDRATE      MA baud rate 4800 ...

0	2	0	0	0	0	4	8	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #02 BAUDRATE      MA baud rate 19200 ...

0	2	0	0	0	1	9	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #03 VIEW            MA display contrast 32 ... (default)

0	3	0	0	0	0	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #03 VIEW            MA display contrast 64 ... (max.)

0	3	0	0	0	0	0	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #03 VIEW            MA display contrast 0 ... (min.)

0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #04 FACTOR        MA factor 35.0000 ... (default)

0	4	0	0	3	5	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #04 FACTOR        MA factor 999.9999 ... (max.)

0	4	0	0	9	9	9	9	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #04 FACTOR MA factor 000.0001 ... (min.)

0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA resolution display ... MM 0.01

0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA resolution display ... MM 0.05

0	5	0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA resolution display ... MM 0.1 (default)

0	5	0	0	0	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA resolution display ... MM 0.5

0	5	0	0	0	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA resolution display ... MM 1

0	5	0	0	0	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA resolution display ... INCH 0.001

0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA resolution display ... INCH 0.005

0	5	0	0	0	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA resolution display ... INCH 0.01

0	5	0	0	0	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA resolution display ... DEG 0.01

0	5	0	0	0	0	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA resolution display ... DEG 0.05

0	5	0	0	0	0	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #05 RESOLUTION MA resolution display ... DEG 0.1

0	5	0	0	0	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #06 OFFS Offset value 20.0 mm (input in 1/100 mm)

0	6	0	0	0	0	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #07 REF				Reference value 100.0 mm (input in 1/100 mm)					
0	7	0	0	0	1	0	0	0	0

Parameter #08 DIR				MA counting direction up ... (default)					
0	8	0	0	0	0	0	0	0	1

Parameter #08 DIR				MA counting direction down ...					
0	8	0	0	0	0	0	0	0	0

Values for loop-travel transfer in 1/100 mm

Parameter #09 4_Abs				Push star-key for 4 seconds ... off (default)					
0	9	0	0	0	0	0	0	0	0

Parameter #09 4_Abs				Push star-key for 4 seconds ... on					
0	9	0	0	0	0	0	0	0	1

Parameter #10 FUNCTION				Linear (default)					
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parameter #10 FUNCTION				Rotary					
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Parameter #11 INPOSITION				MA control range +/- ... 0.05					
1	1	0	0	0	0	0	0	0	5

Parameter #12 RANGE				MA loop range ... 0.20					
1	2	0	0	0	0	0	0	2	0

Parameter #13 LOOP				MA excess loop range ... -1.00					
1	3	0	0	0	0	0	1	0	0

Parameter #14 SCOPE				MA loop travel orientation sign ... ON (default)					
1	4	0	0	0	0	0	0	0	1

Parameter #14 SCOPE				MA loop travel orientation sign ... OFF					
1	4	0	0	0	0	0	0	0	0



Parameter #15 BATTERY MA battery connected ... yes (default)

1	5	0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parameter #15 BATTERY MA battery connected ... no

1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Via BATTERY parameter, the electronic display is informed of whether or not a backup battery is connected. If BATTERY is 0 battery monitoring is not displayed, either (this applies to the status byte as well as to the display). If the battery level is still high enough, then the status of the flag is always on "1".

## 10 Examples of use

The display is backlit red during loop travel. When the predetermined position is reached, actual value = setpoint value, the illumination changes to green.

### 10.1 Loop travel with "ROTATIVE" setting


 

Condition: 'FUNCTON' parameter set to 'ROTATIVE'.

 
 
Settings example:

Display of target values


Target value : 20.0 mm  
 FACTOR : 001.0000  
 RESOLUTION : 0.1 MM  
 DIR : DOWN  
 FUNCTION : ROTATIVE  
 INPOSITION : 00.20  
 RANGE : 00.60  
 LOOP : +01.00  
 SCOPE : ON  
 BATTERY : OFF

Desired sensor direction on magnetic strip

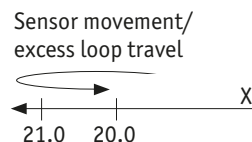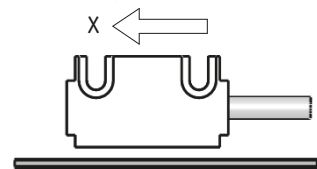



Actual value = target value

 

## 10.2 Loop travel with "LINEAR" setting

 
 
 

Condition: 'FUNCTON' parameter set to 'LINEAR'.


Settings example:

Display of target values

Target value : 20.0 mm  
 FACTOR : 001.0000  
 RESOLUTION : 0.1 MM  
 DIR : DOWN  
 FUNCTION : LINEAR  
 INPOSITION : 00.20  
 RANGE : 00.60  
 LOOP : +01.00  
 SCOPE : ON  
 BATTERY : OFF

Desired sensor direction  
on magnetic strip

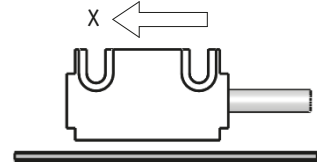

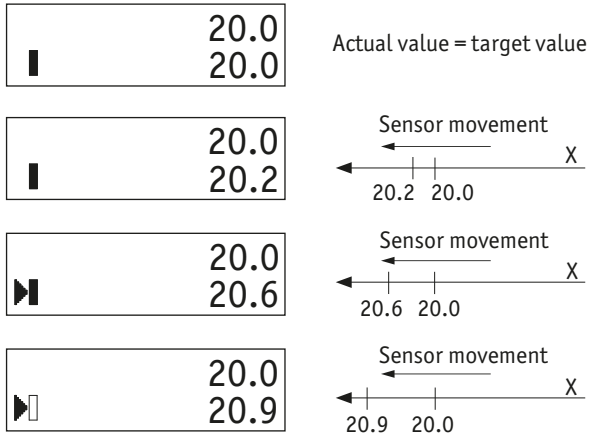

## 11 Appendix: Parameter list

Display	Designation / value range	Standard programming	your programming
ADDRESS	Unit address: 00 ... 31	00	
BAUDRATE	Baud rate: 4800, 9600, 19200	9600	
VIEW	Contrast adjustment		
ABS ON	Star key for referencing: ON, OFF	ON	
FACTOR	Factor input: 000.0001 ... 999.9999	001.0000	
RESOLUTION	Resolution: 0.01 MM; 0.05 MM; 0.1 MM; 0.5 MM; 1 MM; 0.001 IN; 0.005 IN; 0.01 IN; 0.01 DEG; 0.05 DEG; 0.1 DEG	0.1 MM	
REF	Reference value: -99999.99 .. +99999.99	00000.00	
OFFS	Offset value: -99999.99 .. +99999.99	00000.00	
DIR	Counting direction: UP, DOWN	DOWN	
FUNCTION	Type of measurement: LINEAR, ROTATIVE	LINEAR	
INPOSITION	Control range: 0.01 ... 99.99	00.20	
RANGE	Target proximity: 0.01 ... 99.99	00.30	
LOOP	Loop travel: 0.01 ... 99.99	+01.00	
SCOPE	Loop travel orientation sign: ON, OFF	ON	
BATTERY	Battery monitoring: ON, OFF	ON	



**SIKO GmbH**

Weihermattenweg 2  
79256 Buchenbach

**Telefon/Phone**

+49 7661 394-0

**Telefax/Fax**

+49 7661 394-388

**E-Mail**

[info@siko.de](mailto:info@siko.de)

**Internet**

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

**Service**

[support@siko.de](mailto:support@siko.de)