

# MSA

## Magnetsensor

Originalmontageanleitung

Deutsch


Seite 2

## Magnetic sensor

Translation of the Original Installation Instructions

English

page 14

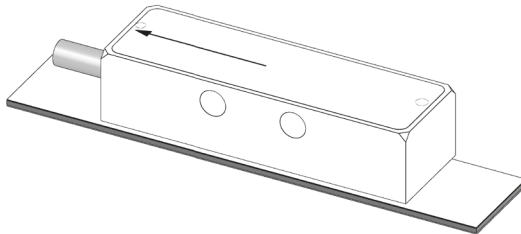

**Inhaltsverzeichnis**

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Dokumentation</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Sicherheitshinweise</b>                         | <b>3</b>  |
| 2.1      | Bestimmungsgemäße Verwendung                       | 3         |
| 2.2      | Kennzeichnung von Gefahren und Hinweisen           | 3         |
| 2.3      | Zielgruppe   | 4         |
| 2.4      | Grundlegende Sicherheitshinweise                   | 4         |
| <b>3</b> | <b>Identifikation</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Installation</b>                                | <b>5</b>  |
| 4.1      | Mechanische Montage                                | 5         |
| 4.2      | Montage Magnetband                                 | 6         |
| 4.3      | Montage Magnetsensor                               | 8         |
| 4.4      | Elektrische Installation                           | 9         |
| <b>5</b> | <b>Inbetriebnahme</b>                              | <b>11</b> |
| <b>6</b> | <b>Fehlerbehandlung</b>                            | <b>12</b> |
| <b>7</b> | <b>Transport, Lagerung, Wartung und Entsorgung</b> | <b>12</b> |
| <b>8</b> | <b>Technische Daten</b>                            | <b>13</b> |

## 1 Dokumentation

Zu diesem Produkt gibt es folgende Dokumente:

- Datenblatt beschreibt die technischen Daten, die Abmaße, die Anschlussbelegungen, das Zubehör und den Bestellschlüssel.
- Montageanleitung beschreibt die mechanische und die elektrische Montage mit allen sicherheitsrelevanten Bedingungen und den dazugehörigen technischen Vorgaben.

Diese Dokumente sind auch unter "<http://www.siko-global.com/p/msa>" zu finden.

## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Magnetsensor MSA erfasst die absolute Weginformation des codierten Magnetbandes MBA. Der Magnetsensor ist nur für die Verwendung im Industriebereich vorgesehen die keinen besonderen elektrischen oder mechanischen Sicherheitsanforderungen unterliegen.

1. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.
2. Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen an dem Magnetsensor sind verboten.
3. Die vorgeschriebenen Betriebs- und Installationsbedingungen sind einzuhalten.
4. Der Magnetsensor darf nur innerhalb der technischen Daten und der angegebenen Grenzen betrieben werden (siehe Kapitel 8).

### 2.2 Kennzeichnung von Gefahren und Hinweisen

Sicherheitshinweise bestehen aus dem Signalzeichen und einem Signalwort.

#### Gefahrenklassen



Unmittelbare Gefährdungen, die zu schweren irreversiblen Körperverletzungen mit Todesfolge, Sachschäden oder ungeplanten Gerätereaktionen führen können, sofern Sie die gegebenen Anweisungen missachten.



Gefährdungen, die zu schweren Körperverletzungen, Sachschäden oder ungeplanten Gerätereaktionen führen können, sofern Sie die gegebenen Anweisungen missachten.

** VORSICHT**

Gefährdungen, die zu leichten Verletzungen, Sachschäden oder ungeplanten Gerätereaktionen führen können, sofern Sie die gegebenen Anweisungen missachten.

**ACHTUNG**

Wichtige Betriebshinweise, die die Bedienung erleichtern oder die bei Nichtbeachtung zu ungeplanten Gerätereaktionen führen können und somit möglicherweise zu Sachschäden führen können.

**Signalzeichen****2.3 Zielgruppe**

Montageanleitung wendet sich an das Projektierungs-, Inbetriebnahme- und Montagepersonal von Anlagen- oder Maschinenherstellern, das über besondere Kenntnisse innerhalb der Antriebstechnik verfügt. Dieser Personenkreis benötigt fundierte Kenntnisse über die notwendigen Anschlüsse eines Magnetsensors und deren Integration in die komplette Maschinenanlage.

** WARNUNG****Nicht ausreichend qualifiziertes Personal**

Personenschäden, schwere Schäden an Maschine und Magnetsensor werden durch nicht ausreichend qualifiziertes Personal verursacht.

- ▶ Projektierung, Inbetriebnahme, Montage und Wartung nur durch geschultes Fachpersonal.
- ▶ Dieses Personal muss in der Lage sein, Gefahren, welche durch die mechanische, elektrische oder elektronische Ausrüstung verursacht werden können, zu erkennen.

**Qualifiziertes Personal**

sind Personen, die

- als Projektierungspersonal mit den Sicherheitsrichtlinien der Elektro- und Automatisierungstechnik vertraut sind;
- als Inbetriebnahme- und Montagepersonal berechtigt sind, Stromkreise und Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

**2.4 Grundlegende Sicherheitshinweise**** GEFAHR****Explosionsgefahr**

- ▶ Magnetsensor nicht in explosionsgefährdeten Zonen einsetzen.

**WARNUNG****Bewegliche Teile**

Quetschungen, Reibung, Abschürfen, Erfassen von Gliedmaßen und Kleidung durch Berühren von beweglichen Teile wie z. B. Sensor im Betrieb.

- ▶ Zugriffsmöglichkeit durch Schutzmaßnahmen verhindern.

**VORSICHT****Externe Magnetfelder**

 
Es kommt zu Betriebsstörungen und Datenverlust, wenn starke externe Magnetfelder das interne Messsystem beeinflussen.

- ▶ Schützen Sie den Magnetsensor vor Einflüssen von Fremdmagneten.

### 3 Identifikation


Das Typenschild zeigt den Gerätetyp mit Variantennummer. Die Lieferpapiere ordnen jeder Variantennummer eine detaillierte Bestellbezeichnung zu.

z. B. MSA-0023



Das Magnetband ist durch eine fortlaufende Bedruckung identifizierbar.

 z. B. MBxxxx WT NNNNNN



### 4 Installation

#### 4.1 Mechanische Montage

**VORSICHT****Ausfall Magnetsensor**

- ▶ IP-Schutzart bei Montage beachten (siehe Kapitel 8).
- ▶ Magnetsensor nicht selbst öffnen.
- ▶ Schläge auf das Gerät vermeiden.
- ▶ Keinerlei Veränderung am Gerät vornehmen.
- ▶ Kabel mit Zugentlastung installieren. Wenn nötig Schleppkette oder Schutzschlauch vorsehen.

**ACHTUNG****Verlust der Messwerte**

- ▶ Toleranz- und Abstandsmaße über die gesamte Messstrecke einhalten.

## 4.2 Montage Magnetband

### VORSICHT

#### Externe Magnetfelder

Magnetisierung des Magnetbandes geht verloren. Insbesondere dürfen keine Magnetfelder (z. B. Haftmagnete oder andere Dauermagnete) in direkten Kontakt mit dem Magnetband geraten.

- ▶ Schützen Sie das Magnetband vor Einflüssen von Fremdmagneten.

### ACHTUNG

#### Lösen Magnetbandverklebung

- ▶ Antiadhäsiven Fremdschichten, wie Öl, Fett oder Staub, durch möglichst rückstandsfrei verdunstende Reinigungsmittel entfernen. Geeignete Reinigungsmittel sind unter anderem Ketone (Aceton) oder Alkohol, die z. B. von der Firma Loctite oder 3M als Schnellreiniger angeboten werden.
- ▶ Für eine optimale Verklebung müssen die Klebeflächen trocken sein und es ist mit höchstmöglichem Anpressdruck zu verkleben.
- ▶ Verklebungstemperatur zwischen 20 °C und 30 °C in trockenen Räumen einhalten.

### ACHTUNG

#### Verschlechterung Messgenauigkeit

- ▶ Magnetband plan zur Montageoberfläche beziehungsweise der messenden Strecke montieren. Welligkeiten verschlechtern die Messgenauigkeit.

### ACHTUNG

#### Länge Magnetband

- ▶ Aus technischen Gründen muss bei der Länge, gegenüber der Messstrecke, ein Zumaß von  $\geq 85$  mm berücksichtigt werden.

Bei Verklebung langer Bänder sollte die Schutzfolie des Klebebandes über eine kurze Teilstrecke abgezogen werden um das Band zu fixieren. Daraufhin erfolgt das Ausrichten des Bandes. Nun kann über die restliche Länge die Schutzfolie, unter gleichzeitigem Andruck des Bandes, seitlich herausgezogen werden (als Hilfsmittel kann eine Tapetenandrückwalze verwendet werden).

#### Montage (Abb. 1):

1. Befestigungsfläche ① sorgfältig reinigen.
2. Schutzfolie ② des Klebebandes ③ entfernen.
3. Magnetband ④ aufkleben.
4. Magnetbandoberfläche sorgfältig reinigen.
5. Schutzfolie ⑥ des Abdeckbandes ⑤ entfernen.
6. Abdeckband aufkleben (an beiden Enden leicht überlappen lassen).
7. Überlappende Enden des Abdeckbandes gegen Ablösen sichern.

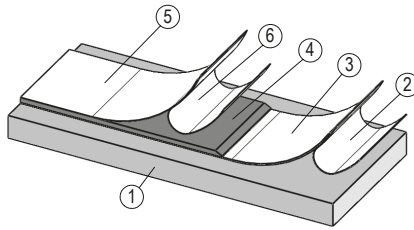


Abb. 1: Montage Magnetband

### Montagebeispiele

Die einfache Montageart, durch angeschrägtes Magnetband wie in **Abb. 2**, ist nur in sehr geschützter Umgebung zu empfehlen. Bei ungeschützter Umgebung besteht Abschälgefahr. In solchen Fällen sind Montagearten, wie in **Abb. 3** und **Abb. 4** gezeigt, geeigneter.

Den optimalen Schutz bietet die Montage in einer Nut wie in **Abb. 5**. Diese sollte so tief sein, dass das Magnetband vollständig darin eingebettet ist.

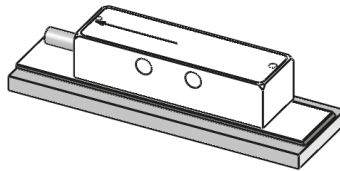


Abb. 2: Magnetband angeschrägt

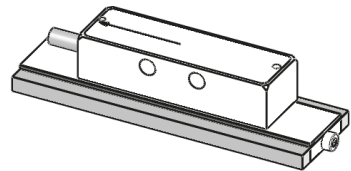


Abb. 3: Magnetband von vorne verschraubt

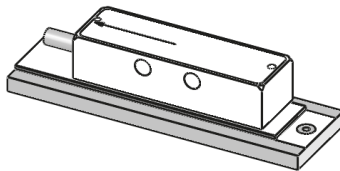


Abb. 4: Magnetband von oben verschraubt

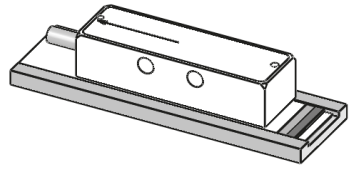


Abb. 5: Magnetband in Nut

### 4.3 Montage Magnetsensor

#### ACHTUNG

#### Ausrichtung Magnetsensor

► Auf richtige Ausrichtung des Magnetsensors achten, damit die optimale Abtastung gewährleistet ist (siehe [Abb. 6](#), [Abb. 7](#)).

1. Magnetband montieren (siehe Kapitel [4.2](#)).
2. Die Pfeilrichtung des Sensoraufdruckes muss mit der Pfeilrichtung des Bandaufdruckes zum Abgleichen übereinstimmen ([Abb. 6](#)).

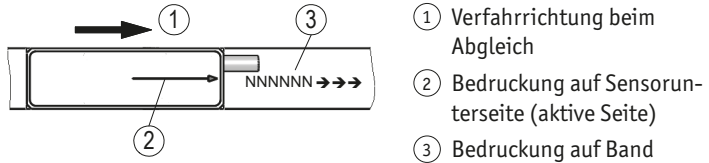


Abb. 6: Sensorabgleich / Ausrichtung

Die Lage des Sensors zum Magnetband ist genau definiert. Bei der Montage ist insbesondere zu beachten, dass über die gesamte Messstrecke zwischen Band und Sensor ein Luftspalt eingehalten wird, unabhängig ob das Band oder der Sensor bewegt werden (siehe [Abb. 7](#)). Als Montagehilfe kann die beiliegende Abstandslehre verwendet werden.

Jede Abstands- oder Winkeländerung, die über die Toleranzmaße hinausgeht, wirkt sich als Messfehler aus. Innerhalb der angegebenen Grenzen sind die Fehler durch die Abweichung kleiner als die Messfehler, die durch Toleranzen von Magnetband und Magnetsensoren bedingt sind.

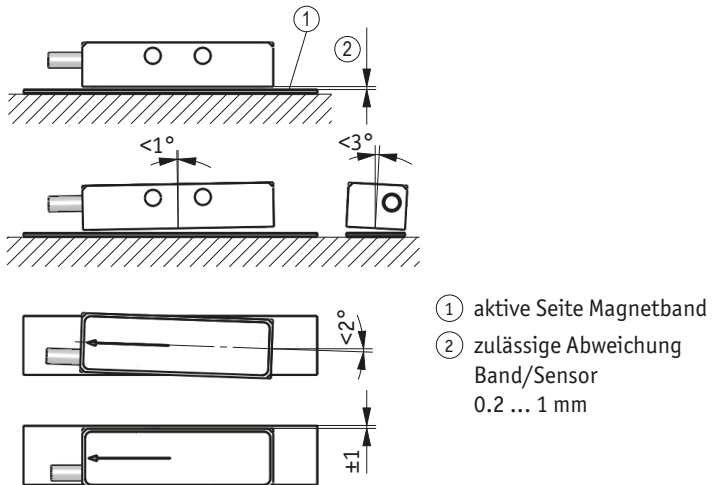


Abb. 7: Montage Sensor/Magnetband, Abstandsmaße, Toleranzen



#### 4.4 Elektrische Installation

**⚠️ WARNUNG**

**Zerstörung von Anlagenteilen und Verlust der Steuerungskontrolle**

- ▶ Alle Leitungen für den Magnetsensor müssen geschirmt sein.
- ▶ Elektrische Verbindungen nicht unter Spannung anschließen oder lösen.
- ▶ Verdrahtungsarbeiten spannungslos durchführen.
- ▶ Litzen mit geeigneten Aderendhülsen versehen.
- ▶ Die Verdrahtung von Abschirmung und Masse (0 V) muss sternförmig und großflächig erfolgen. Der Anschluss der Abschirmung an den Potentialausgleich muss großflächig (niederimpedant) erfolgen.
- ▶ Vor dem Einschalten sind alle Leitungsanschlüsse und Steckverbindungen zu überprüfen.
- ▶ Betriebsspannung gemeinsam mit der Folgeelektronik (z. B. Steuerung) einschalten.

**ACHTUNG**

Alle Anschlüsse sind prinzipiell gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Der Einsatzort ist so zu wählen, dass induktive oder kapazitive Störungen nicht auf den Magnetsensor oder dessen Anschlussleitungen einwirken können. Das System in möglichst großem Abstand von Leitungen einbauen, die mit Störungen belastet sind. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen, wie Schirmbleche oder metallisierte Gehäuse vorzusehen. Schutzspulen müssen mit Funkenlöschgliedern beschaltet sein.

Um die erforderliche Störfestigkeit zu erreichen, muss die mitgelieferte Ferrit-Hülse (siehe **Abb. 8**) möglichst nahe am Stecker bzw. an der Nachfolgeelektronik auf dem Kabel montiert sein.

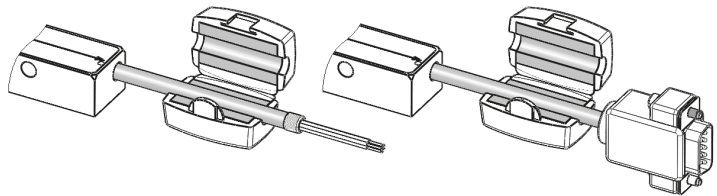


Abb. 8: Montage Ferrit-Hülse

**Anschlussarten**

**ACHTUNG**

Die max. Kabellänge (inkl. Stecker) darf 20 m nicht überschreiten.

**ACHTUNG**


Die Abschirmung der Sensorkabels muss großflächig auf PE (Schutzleiter) gelegt werden.

- E1: offene Kabelenden

| Signal    | Farbe |
|-----------|-------|
| A-Signal  | weiß  |
| SENS-DATA | braun |
| B-Signal  | grün  |
| CLK       | gelb  |
| +5 V      | rosa  |
| GND       | grau  |
| STR       | blau  |

- E5, E8: 9 pol. D-SUB Stiftkontakt


| Signal    | PIN |
|-----------|-----|
| nc        | 1   |
| A-Signal  | 2   |
| SENS-DATA | 3   |
| B-Signal  | 4   |
| nc        | 5   |
| CLK       | 6   |
| +5 V      | 7   |
| GND       | 8   |
| STR       | 9   |

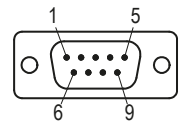

Ansichtseite =  
Steckseite-  
Stiftkontakt

- E6: 7 pol. Stiftkontakt/Buchsenkontakt (M16)

| Signal    | PIN | Farbe |
|-----------|-----|-------|
| A-Signal  | 1   | weiß  |
| SENS-DATA | 2   | braun |
| B-Signal  | 3   | grün  |
| CLK       | 4   | gelb  |
| +5 V      | 5   | rosa  |
| GND       | 6   | grau  |
| STR       | 7   | blau  |

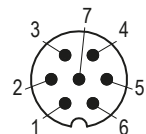

Ansichtseite =  
Steckseite-  
Stiftkontakt

1. ⑥ ... ⑩ über Kabelmantel schieben.
2. Kabel abisolieren.
3. Schirm ⑫ umlegen.
4. ⑤ auf Litzen schieben.
5. Litzen an ③ löten (entspr. Anschlussplan).

6. Abstandhülse (4) aufweiten und über Litzen stülpen, zusammendrücken und auf (3) stecken. Schlitz (3) und Nut (4) müssen deckungsgleich sein.
7. (6) an (5) drücken, überstehender Schirm abschneiden.
8. (2) und (7) aufschieben und mittels Montagewerkzeug (11) verschrauben.
9. (8) in (9) stecken, beides in (7) schieben.
10. (10) mit (7) verschrauben.
11. (1) in (2) schieben.


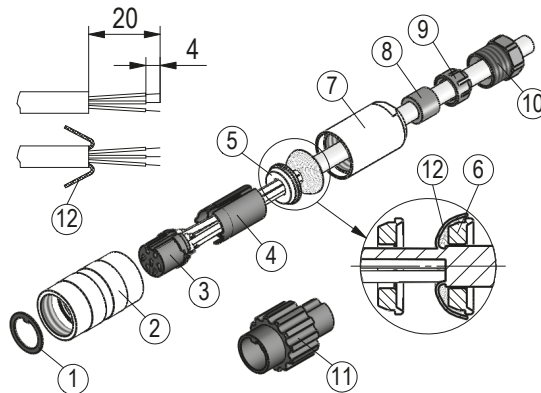


Abb. 9: Montage Anschlussart E6

- E10, E11: 8 pol. Mini-DIN Stiftkontakt

| Signal    | PIN |
|-----------|-----|
| A-Signal  | 1   |
| nc        | 2   |
| SENS-DATA | 3   |
| CLK       | 4   |
| B-Signal  | 5   |
| GND       | 6   |
| STR       | 7   |
| +5 V      | 8   |

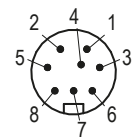

Ansichtseite =  
Steckseite  
Stiftkontakt

## 5 Inbetriebnahme

Nach ordnungsgemäßer Montage und Verdrahtung kann das Messsystem durch Einschalten der Betriebsspannung in Betrieb genommen werden.

## 6 Fehlerbehandlung

Typische Fehler, die bei Anbau und Betrieb auftreten:

- Magnetband ist falsch montiert, aktive Seite ist unten (siehe Kapitel 4.2).
- Zum Schutz des Magnetbandes wurde nicht das mitgelieferte Abdeckband verwendet. Das Abdeckband darf nicht magnetisierbar sein.
- Der Magnetsensor ist nicht, oder nicht korrekt angeschlossen.
- Die Abstandstoleranzen wurde nicht über die gesamte Messstrecke eingehalten (siehe Abb. 7).
- Kabelunterbrechung/Abtrennung durch scharfe Kanten/Quetschung.
- Der Magnetsensor ist mit der aktiven Seite vom Band abgewandt montiert (siehe Abb. 6, Abb. 7).
- Der Magnetsensor wurde nicht, entsprechend Abb. 6, Abb. 7 ausgerichtet.

## 7 Transport, Lagerung, Wartung und Entsorgung

### Transport und Lagerung

Magnetsensoren sorgfältig behandeln, transportieren und lagern. Hierzu sind folgende Punkte zu beachten:

- Magnetsensoren in der ungeöffneten Originalverpackung transportieren und/oder lagern.
- Magnetsensoren vor schädlichen physikalischen Einflüssen wie Staub, Hitze und Feuchtigkeit schützen.
- Anschlüsse weder durch mechanische noch durch thermische Einflüsse beschädigen.
- Vor Montage ist der Magnetsensor auf Transportschäden zu untersuchen. Beschädigte Magnetsensoren nicht einbauen.

### Wartung

Bei korrektem Einbau nach Kapitel 4 ist der Magnetsensor wartungsfrei. Oberfläche des Magnetbandes bei starker Verschmutzung gelegentlich mit einem weichen Lappen reinigen.

### Entsorgung

Die elektronischen Bauteile des Magnetsensors enthalten umweltschädigende Stoffe und sind zugleich Wertstoffträger. Der Magnetsensor muss deshalb nach seiner endgültigen Stilllegung einem Recycling zugeführt werden. Die Umweltrichtlinien des jeweiligen Landes müssen hierzu beachtet werden.

## 8 Technische Daten

### Mechanische Daten

### Ergänzung

|                             |                             |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Gehäuse                     | Aluminium natur chromatiert |  |
| Leseabstand Sensor/<br>Band | ≤1 mm                       |  |
| Kabelmantel                 | PVC                         |  |

### Elektrische Daten

### Ergänzung

|                  |                               |                                      |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebsspannung | Speisung über Folgeelektronik |                                      |
| Stromaufnahme    | siehe Folgeelektronik         |                                      |
| Anschlussart     | D-Sub                         | 9-polig, 1x Stift (Anschlussart E8)  |
|                  | Mini-DIN                      | 8-polig, 1x Stift (Anschlussart E10) |
|                  | offenes Kabelende             | (Anschlussart E1)                    |
|                  | D-Sub                         | 9-polig, 1x Stift (Anschlussart E5)  |
|                  | M16 Steckverbinder            | 7-polig, 1x Stift (Anschlussart E6)  |
|                  | Mini-DIN                      | 8-polig, 1x Stift (Anschlussart E11) |

### Systemdaten

### Ergänzung

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Auflösung              | abhängig von Messanzeige / Folgeelektronik |  |
| Systemgenauigkeit      | (0.05 + 0.03 x L) mm, L in m               |  |
| Wiederholgenauigkeit   | 0.01 mm                                    |  |
| Messbereich            | ≤5120 mm                                   |  |
| Verfahrgeschwindigkeit | ≤5 m/s                                     |  |

### Umgebungsbedingungen

### Ergänzung

|                           |                                     |                       |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Umgebungstemperatur       | 0 ... 60 °C                         |                       |
| Lagertemperatur           | -20 ... 80 °C                       |                       |
| relative Luftfeuchtigkeit | 100 %                               | Betauung zulässig     |
| Schutzart                 | IP67                                | EN 60529 (Sensorkopf) |
| Schockfestigkeit          | 500 m/s <sup>2</sup> , 11 ms        | EN 60068-2-27         |
| Vibrationsfestigkeit      | 100 m/s <sup>2</sup> , 5 ... 150 Hz | EN 60068-2-6          |

**Table of contents**

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Documentation</b>                                | <b>15</b> |
| <b>2</b> | <b>Safety information</b>                           | <b>15</b> |
|          | 2.1 Intended use                                    | 15        |
|          | 2.2 Identification of dangers and notes             | 15        |
|          | 2.3 Target group                                    | 16        |
|          | 2.4 Basic safety information                        | 16        |
| <b>3</b> | <b>Identification</b>                               | <b>17</b> |
| <b>4</b> | <b>Installation</b>                                 | <b>17</b> |
|          | 4.1 Mechanical mounting                             | 17        |
|          | 4.2 Mounting the magnetic tape                      | 18        |
|          | 4.3 Mounting the magnetic sensor                    | 20        |
|          | 4.4 Electrical installation                         | 21        |
| <b>5</b> | <b>Commissioning</b>                                | <b>23</b> |
| <b>6</b> | <b>Trouble shooting</b>                             | <b>24</b> |
| <b>7</b> | <b>Transport, Storage, Maintenance and Disposal</b> | <b>24</b> |
| <b>8</b> | <b>Technical data</b>                               | <b>25</b> |

## 1 Documentation

The following documents describe this product:

- The data sheet describes the technical data, the dimensions, the pin assignments, the accessories and the order key.
- The mounting instructions describe the mechanical and electrical installation including all safety-relevant requirements and the associated technical specifications.

These documents can also be downloaded at "<http://www.siko-global.com/p/msa>".

## 2 Safety information

### 2.1 Intended use

The magnetic sensor MSA collects the absolute travel information of the encoded magnetic tape MBA. The magnetic sensor is only intended for use in industrial applications that are not subject to special electrical or mechanical safety requirements.

1. Observe all safety instructions contained herein.
2. Arbitrary modifications and changes to this magnetic sensor are forbidden.
3. Observe the prescribed operating and installation conditions.
4. Operate the magnetic sensor exclusively within the scope of technical data and the specified limits (see chapter 8).

### 2.2 Identification of dangers and notes

Safety notes consist of the signal symbol and a signal word.

#### Danger classes



Immediate danger that may cause irreversible bodily harm resulting in death, property damage or unplanned device reactions if you disregard the instructions given.



Danger that may cause serious bodily harm, property damage or unplanned device reactions if you disregard the instructions given.



Danger that may cause minor injury, property damage or unplanned device reactions if you disregard the instructions given.

**NOTICE**

Important operating information that may facilitate operation or may cause unplanned device reactions if disregarded including possible property damage.

**Signal symbols****2.3 Target group**

Installation instructions are intended for the configuration, commissioning and mounting personnel of plant or machine manufacturers who possess special expertise in drive technology. This group of operators needs profound knowledge of a magnetic sensor's necessary connections and its integration into a complete machinery.

**WARNING****Insufficiently qualified personnel**

Insufficiently qualified personnel cause personal injury, serious damage to machinery or magnetic sensor.

- ▶ Configuration, commissioning, mounting and maintenance by trained expert personnel only.
- ▶ This personnel must be able to recognize dangers that might arise from mechanical, electrical or electronic equipment.

**Qualified personnel are persons who**

- are familiar with the safety guidelines of the electrical and automation technologies when performing configuration tasks;
- are authorized to commission, earth and label circuits and devices/systems in accordance with the safety standards.

**2.4 Basic safety information****DANGER****Danger of explosion**

- ▶ Do not use the magnetic sensor in explosive zones.

**WARNING****Movable parts**

Bruising, rubbing, abrasing, seizing of extremities or clothes by touching during operation any movable parts as for example sensor.

- ▶ Install protective facilities to prevent people from getting access.



**CAUTION****External magnetic fields**

 
Failures and data loss occur if strong magnetic fields influence the internal measuring system.

- ▶ Protect the magnetic sensor from impact by external magnets.

**3 Identification**


Please check the particular type of unit and type number from the identification plate. Type number and the corresponding version are indicated in the delivery documentation.

e. g. MSA-0023



The magnetic tape is identifiable by a consecutive imprint.

 e. g. MBxxxx WT NNNNNN

**4 Installation****4.1 Mechanical mounting****CAUTION****Magnetic sensor failure**

- ▶ When mounting pay attention to the IP type of protection (see chapter 8).
- ▶ Do not open the sensor yourself.
- ▶ Avoid blows to the unit.
- ▶ Do not modify the device in any way.
- ▶ The cable must be provided with strain relief. If necessary use drag chain or protective sleeve.

**NOTICE****Loss of measured values**

- ▶ The tolerances and distance dimensions must be observed over the whole measurement length.

## 4.2 Mounting the magnetic tape

### CAUTION

#### External magnetic fields

Magnetic tape's magnetization gets lost. Any direct contact of the magnetic tape with magnetic fields (e. g. adhesive magnets or other permanent magnets) is to be avoided.

- ▶ Protect the magnetic tape from impact by external magnets.

### NOTICE

#### Solving bonding of the magnetic tape

- ▶ Remove foreign anti-adhesive substances including oil, grease or dust by means of detergents that are preferably evaporating residue-free. Suitable detergents include ketones (acetone) or alcohol offered for instance as fast cleaning agents by the Loctite or 3M companies.
- ▶ For optimum bonding, the surfaces to be bonded must be dry and bonding shall be carried out with maximum contact pressure.
- ▶ Observe a bonding temperature between 20 °C and 30 °C in dry rooms.

### NOTICE

#### Deterioration of measuring accuracy

- ▶ Mount the magnetic tape level with the mounting surface or distance to be measured. Unevenness deteriorates the measuring accuracy.

### NOTICE

#### Length of the magnetic tape

- ▶ For technical reasons, the magnetic tape must be  $\geq 85$  mm longer than the distance to be measured.

When applying long pieces of magnetic tape do not immediately remove the complete protective film, but rather peel back a short part from the end sufficient to fix the tape. Now align the tape. Now you can pull out laterally the remaining length of the protective film, simultaneously pressing the tape firmly onto the mounting surface. A wallpaper seam roller could be used to assist in applying pressure onto the magnetic tape when fixing it in position.

#### Mounting (Fig. 1):

1. Clean mounting surface ① carefully.
2. Remove protective film ② of the adhesive tape ③.
3. Stick down the magnetic tape ④.
4. Clean surface of magnetic tape carefully.
5. Remove protective film ⑥ of the cover tape ⑤.
6. Fix cover tape (both ends should slightly overlap).
7. Also fix cover tape's ends to avoid unintentional peeling.



### 4.3 Mounting the magnetic sensor

#### NOTICE

#### Alignment of the magnetic sensor

► Take care that the magnetic sensor is aligned correctly in order to ensure optimum sensing (see **Fig. 6**, **Fig. 7**).

1. Mount the magnetic tape (see chapter **4.2**).
2. The direction of the arrow of the sensor imprint must tally with the direction of the arrow of the tape imprint for alignment (**Fig. 6**).

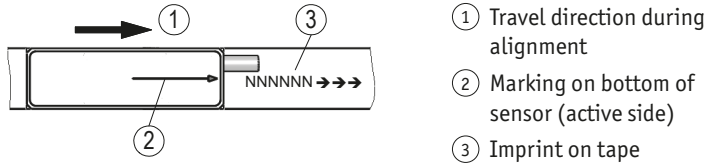


Fig. 6: Sensor alignment / orientation

The position of the sensor regarding the magnetic tape is exactly defined. When mounting, special care shall be taken to maintain an air gap between tape and sensor over the whole measurement distance whether the tape or sensor is moved or not (see **Fig. 7**). As a mounting aid you may use the enclosed spacing template.

Any distance or angle change exceeding the tolerances results in a measuring error. Within the specified limit, the errors caused by the deviation are smaller than the measuring errors due to tolerances of magnetic tapes and magnetic sensors.

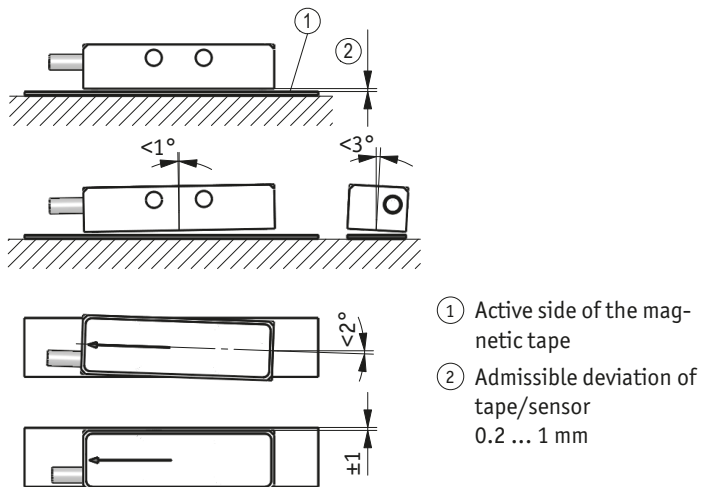


Fig. 7: Assemblage sensor / magnetic tape, gap measure, tolerances

## 4.4 Electrical installation

**WARNING**


### Destruction of parts of equipment and loss of regulation control

- ▶ All lines for connecting the magnetic sensor must be shielded.
- ▶ Never wire or disconnect electrical connections while they are live.
- ▶ Perform wiring work in the de-energized state only.
- ▶ Use strands with suitable ferrules.
- ▶ Wiring to screen and ground (0 V) should be done star-shaped and with a large surface area. Ensure that the connection of the screen and potential equalization is made to a large surface area (with low impedance).
- ▶ Check all lines and plug connections before switching on the device.
- ▶ Switch on operating voltage together with the downstream electronic unit (e. g., control unit).

**NOTICE**

Basically, all connections are protected against external interference. Choose a place of operation that excludes inductive or capacitive interference influences on the magnetic sensor or its connection lines. When mounting the system keep a maximum possible distance from lines loaded with interference. If necessary, provide additional installations including screening shields or metallized housings. Contactor coils must be linked with spark suppression.

For good interference resistance attach the ferrite bush (which is supplied together with the sensor) either on the cable near to the plug or near the follower electronic unit (see [Fig. 8](#)).

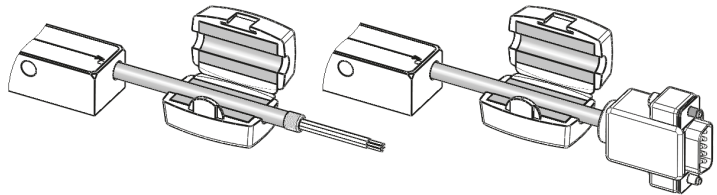

*Fig. 8: Mounting the ferrite bush*

### Connection types

**NOTICE**

Max. cable length (incl. plug) must not exceed 20 meters.

**NOTICE**

 
The screening of the sensor cable must be applied on a large area of PE (protective ground).

- E1: open cable end

| Signal    | Color  |
|-----------|--------|
| A signal  | white  |
| SENS-DATA | brown  |
| B signal  | green  |
| CLK       | yellow |
| +5 V      | pink   |
| GND       | gray   |
| STR       | blue   |

- E5, E8: 9-pole D-SUB plug pin


| Signal    | PIN |
|-----------|-----|
| nc        | 1   |
| A signal  | 2   |
| SENS-DATA | 3   |
| B signal  | 4   |
| nc        | 5   |
| CLK       | 6   |
| +5 V      | 7   |
| GND       | 8   |
| STR       | 9   |



viewing side =  
plug-in side  
plug pin

- E6: 7-pole plug pin/socket contact (M16)

| Signal    | PIN | Color  |
|-----------|-----|--------|
| A signal  | 1   | white  |
| SENS-DATA | 2   | brown  |
| B signal  | 3   | green  |
| CLK       | 4   | yellow |
| +5 V      | 5   | pink   |
| GND       | 6   | gray   |
| STR       | 7   | blue   |

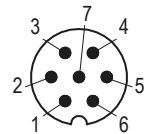

viewing side =  
plug-in side  
plug pin

1. Slip (6) ... (10) over outer cable.
2. Strip cable.
3. Turn down screening (12).
4. Push (5) onto ferrules.
5. Solder cable to (3) (according connection diagram).
6. Open spacer (4) and put it over ferrules, squeeze and push it onto (3). Slot and keyway of (3) and (4) must align.

7. Press ⑥ and ⑤ together; cut protruding screening.
8. Push ② and ⑦ together and screw ⑪ using appropriate tool.
9. Push ⑧ into ⑨ and slide both parts into ⑦.
10. Screw ⑩ and ⑦ together.
11. Push ① into ②.


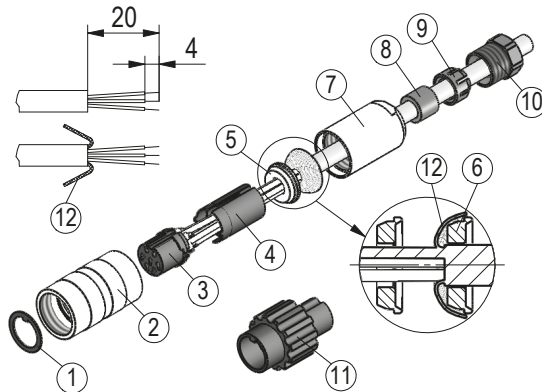


Fig. 9: Straight mating connector

- E10, E11: 8-pole mini-DIN plug pin

| Signal    | PIN |
|-----------|-----|
| A signal  | 1   |
| nc        | 2   |
| SENS-DATA | 3   |
| CLK       | 4   |
| B signal  | 5   |
| GND       | 6   |
| STR       | 7   |
| +5 V      | 8   |

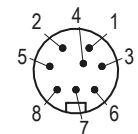

viewing side =  
plug-in side  
plug pin

## 5 Commissioning

Following correct mounting and wiring you can put the measuring system into operation by switching on operating voltage.

## 6 Trouble shooting

Below are some typical errors which may occur during installation and operation:

- Magnetic tape wrongly mounted, active side below (see chapter 4.2).
- The masking tape provided was not used for protecting the magnetic tape. The masking tape must not be magnetizable.
- Magnetic sensor not or incorrectly connected.
- The distance tolerances were not observed over the whole measuring length or the sensor scrapes the magnetic tape (see Fig. 7).
- Cable interrupted / squeezed / cut by sharp edges.
- The magnetic sensor has been mounted with the active side turned away from the tape (see Fig. 6, Fig. 7).
- Magnetic sensor has not been aligned according to Fig. 6, Fig. 7.

## 7 Transport, Storage, Maintenance and Disposal

### Transport and storage

Handle, transport and store the magnetic sensor with care. Pay attention to the following points:

- Transport and / or store the magnetic sensor in the unopened original packaging.
- Protect the magnetic sensor from harmful physical influences including dust, heat and humidity.
- Do not damage connections through mechanical or thermal impact.
- Prior to installation inspect the magnetic sensor for transport damages. Do not install damaged magnetic sensors.

### Maintenance

With correct installation according to chapter 4 the magnetic sensor requires no maintenance. Clean the surface of the magnetic tape with soft cloth from time to time if it is very dirty.

### Disposal

The magnetic sensor's electronic components contain materials that are harmful to the environment and are carriers of recyclable materials at the same time. Therefore, the magnetic sensor must be recycled after it has been taken out of operation ultimately. Observe the environment protection guidelines of your country.



## 8 Technical data


| Mechanical data              |                             | Additional information |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Housing                      | aluminum uncoated chromated |                        |
| Sensor/band reading distance | ≤1 mm                       |                        |
| Cable sheath                 | PVC                         |                        |

| Electrical data     |                                       | Additional information                  |
|---------------------|---------------------------------------|---|
| Operating voltage   | supply via downstream electronic unit |   |
| Current consumption | see downstream electronics            |   |
| Type of connection  | D-Sub                                 | 9-pole, 1x pin (E8 type of connection)  |
|                     | mini-DIN                              | 8-pole, 1x pin (E10 type of connection) |
|                     | open cable end                        | (E1 type of connection)                 |
|                     | D-Sub                                 | 9-pole, 1x pin (E5 type of connection)  |
|                     | plug connector M16                    | 7-pole, 1x pin (E6 type of connection)  |
|                     | mini-DIN                              | 8-pole, 1x pin (E11 type of connection) |

| System data     |   | Additional information |
|-----------------|---|------------------------|
| Resolution      | depending on display / downstream electronic unit |                        |
| System accuracy | (0.05 + 0.03 x L) mm, L in m                      |                        |
| Repeat accuracy | 0.01 mm   |                        |
| Measuring range | ≤5120 mm  |                        |
| Travel speed    | ≤5 m/s  |                        |

| Ambient conditions   |                                     | Additional information  |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Ambient temperature  | 0 ... 60 °C                         |                         |
| Storage temperature  | -20 ... 80 °C                       |                         |
| Relative humidity    | 100 %                               | condensation admissible |
| Protection category  | IP67                                | EN 60529 (sensor head)  |
| Shock resistance     | 500 m/s <sup>2</sup> , 11 ms        | EN 60068-2-27           |
| Vibration resistance | 100 m/s <sup>2</sup> , 5 ... 150 Hz | EN 60068-2-6            |



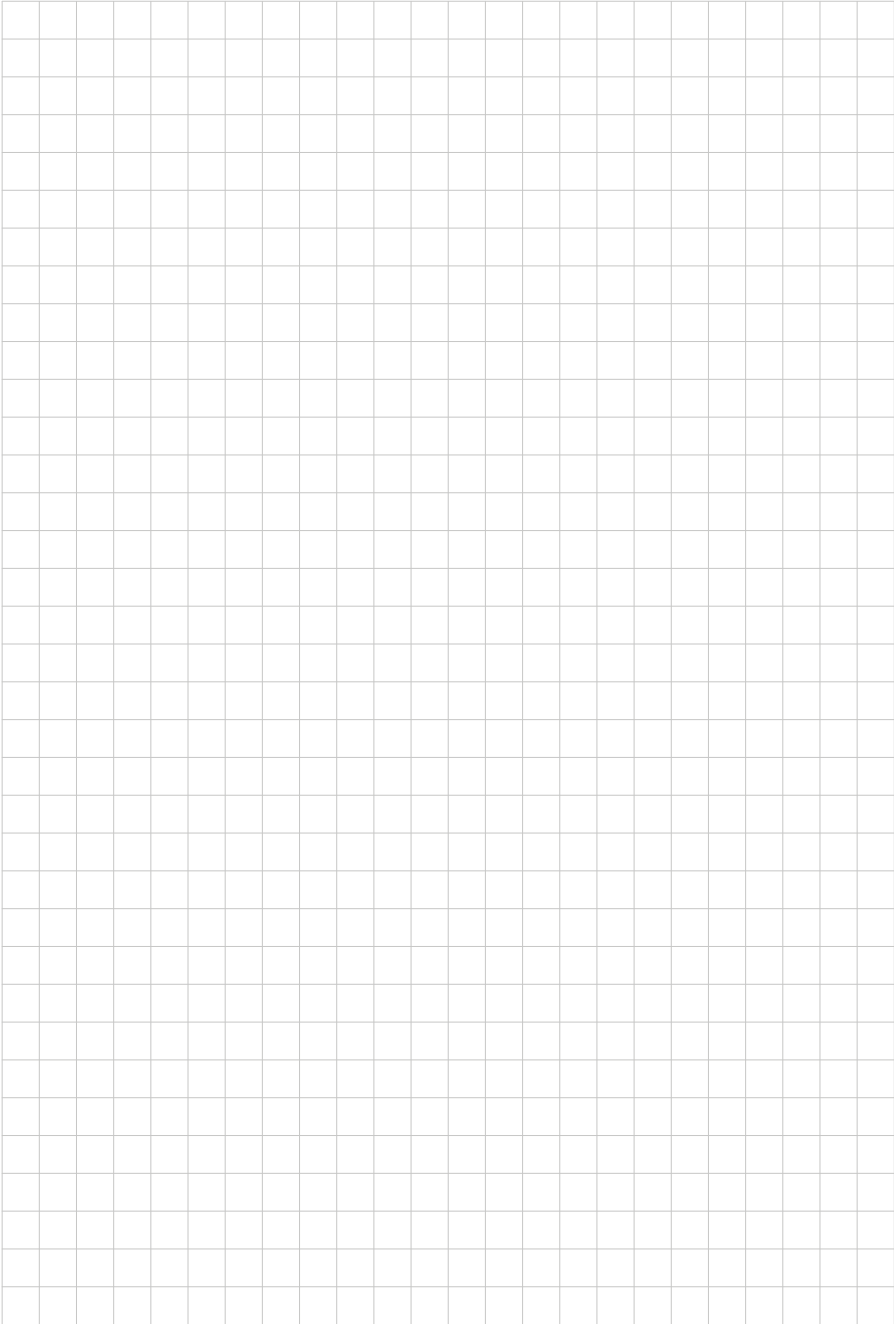



**SIKO GmbH**  
Weihermattenweg 2  
79256 Buchenbach

**Telefon/Phone**  
+49 7661 394-0  
**Telefax/Fax**  
+49 7661 394-388

**E-Mail**  
[info@siko.de](mailto:info@siko.de)

**Internet**  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

**Service**  
[support@siko.de](mailto:support@siko.de)